

Lämpökuvausmittausraportti

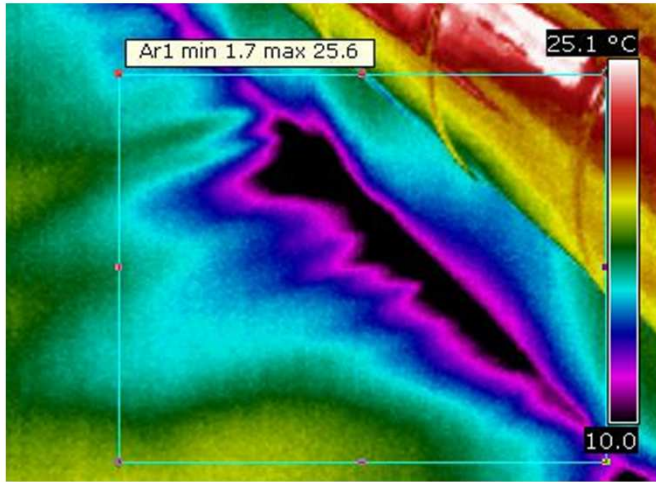
Raportointipvm

24.3.2011

Kohdetiedot: As Oy Mallikatu 5, 02800 Mallila

Kuvauspaikka: Varasto

Kuvauspäivämäärä: 14.10.2011

Lämpökuva

Valokuva

Mittausparametrit

Mittauspisteen lämpötila (°C)		Emissiivisyys	0,94
Mittausalueen maksimi-lämpötila (°C)	25,6	Heijastuva lämpötila (°C)	22
Mittausalueen minimilämpötila (°C)	1,7	Etäisyys (m)	2
Lämpötilaindeksi mitatun alueen minimilämpötilasta	45	Kameratyyppi	Flir B 200 Western
Lämpötilaindeksi mitatusta alueen pistelämpötilasta		Kameran sarjanumero	402001742

Ulkoilman olosuhteet

Tuulen nopeus (m/s)/tuulen suunta	1 m/s etelästä
Pilvisyys	Pilvinen
Ulkoilman lämpötila (°C)	-15

Sisäilman olosuhteet

Sisäilman suhteellinen kosteus (%)	30
Paine-ero rakenteen yli (Pa) (negatiivinen = alipaine sisällä)	0/-2 (alakerta/yläkerta)
Sisäilman lämpötila (°C)	22

 Ilmavuotoa välipohjan ja ulkoseinän liittymässä. Höyrynsulun asennuksessa puutteita.
 Korjausluokka 1